

STALEX

Торцовочная пила Stalex JMS-10



Инструкция по эксплуатации



We R.SUPPLY Development

Уважаемый покупатель,

Благодарим за оказанное доверие, в связи с приобретением нового станка. Данное руководство предназначено для собственников и операторов торцовочной пилы в целях обеспечения безопасности во время установки, эксплуатации и технического обслуживания. Перед началом работы необходимо ознакомиться с информацией в данном руководстве по эксплуатации и прилагаемых документах. Для обеспечения максимального срока службы, эффективности и безопасности станка необходимо строго соблюдать данное руководство.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочитать и строго следовать всем правилам безопасности и эксплуатации перед первым использованием данного изделия.

Данное руководство содержит важную информацию о надлежащей эксплуатации и техническом обслуживании. Для обеспечения точности данного руководства были предприняты все усилия. Производитель оставляет за собой право изменять данное изделие в любое время без предварительного уведомления.

СОХРАНИТЬ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

СОДЕРЖАНИЕ

Спецификации изделия

Общие указания

Комплект поставки

Указания по технике безопасности

Описание пилы

Транспортировка и пуск в эксплуатацию

Работа пилы

Техническое обслуживание

Устранение неисправностей

Чертеж

Перечень деталей

СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

(использовать надлежащий источник питания, напряжение и частоту, указанные на табличке станка)

Модель	JMS-10
Двигатель	230В~50Гц / 1400ВТ
Скорость без нагрузки	4500 об/мин
Размер пильного диска	Ø 250 x Ø 30 x 2,8 мм - 40 Т
Угол поворота стола	0°, 15°, 22,5°, 30 °, 45 ° лево и право
Максимальный угол скоса	45 ° влево
0° / 90°	65 x 130 мм
45 ° / 90°	45 x 110 мм
0° / 45°	65 x 90 мм
45° / 45° Р	40 x 93 мм
45° / 45° Л	40 x 85 мм
Уровень звукового давления LPA	88,7 дБ(А).
Уровень звуковой мощности LWA	101,5 дБ(А)
Вес (Брутто/Нетто)	15 / 12 кг

***Примечание:** Спецификация данной инструкции является общей информацией. Данные технические характеристики были актуальны на момент издания руководства по эксплуатации. Компания производитель оставляет за собой право на изменение конструкции и комплектации оборудования без уведомления потребителя.

Настройка, регулировка, наладка и техническое обслуживание оборудования осуществляются покупателем.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Станок предназначен для пиления изделий из дерева и подобных материалов, а также твердых полимерных материалов.

Нельзя пилить изделия из металла.

Обработка других материалов недопустима, или может производиться только после консультации с представителями компании.

Наряду с указаниями по технике безопасности, содержащимися в инструкции по эксплуатации, и особыми предписаниями Вашей страны необходимо принимать во внимание общепринятые технические правила работы на деревообрабатывающих станках.

Каждое отклонение от этих правил при использовании рассматривается как неправильное применение и продавец не несет ответственность за повреждения, произошедшие в результате этого.

В станке нельзя производить никаких технических изменений.

Ответственность несет только пользователь.

Использовать станок только в технически исправном состоянии.

Соединительный кабель (или удлинитель) от автомата защиты и от источника электропитания до станка должен быть не менее 3x1,5мм² (желательно медный, трёхжильный, сечением каждой жилы не менее 1,5 мм²).

Станок разрешается эксплуатировать лицам, которые ознакомлены с его работой, техническим обслуживанием и предупреждены о возможных опасностях.

Данный станок является машиной для индивидуального применения, т. е. по своим конструктивным особенностям и техническим характеристикам станок не предназначен для использования на производстве.

Если Вы при распаковке обнаружили повреждения вследствие транспортировки, немедленно сообщите об этом Вашему продавцу.

Не запускайте станок в работу!

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Торцовая дисковая пила – 1 шт
2. Удлинитель – 2 шт
3. Упор для заготовок – 1 шт
4. Зажим для заготовок – 1 шт
5. Мешок для сбора пыли – 1 шт
6. Пильный диск, 40 зубьев – 1 шт
7. Гаечный ключ – 1 шт
8. Инструкция по эксплуатации
9. Список деталей

3. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Техника безопасности включает в себя также соблюдение инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию, предоставленные изготовителем.

Всегда храните инструкцию, предохраняя ее от грязи и влажности, передавайте дальнейшим пользователям.

Ежедневно перед включением пилы проверяйте функционирование необходимых защитных устройств.

Установленные дефекты пилы или защитных устройств необходимо незамедлительно устранить с помощью уполномоченных для этого специалистов. Не включайте в таких случаях пилу, выключите ее из эл. сети.

Применяйте необходимые согласно инструкциям средства личной защиты.

По соображениям безопасности на этом станке необходимо работать, используя обе руки.

Надевайте плотно прилегающую одежду, снимайте украшения, кольца и наручные часы.

Для работы с пильным диском надевайте рабочие перчатки.

Если у Вас длинные волосы, надевайте защитную сетку для волос или головной убор.

При работе с длинными заготовками используйте соответствующие удлинения стола, роликовые опоры.

Перед началом работы проверьте правильное направление вращения пильного диска.

Пильный диск должен достичь максимального числа оборотов, прежде чем начать пиление.

Обратите внимание на время замедления диска до полной остановки, оно не должно превышать 10 сек.

Недопустима остановка пильного диска путем бокового нажатия.

Избегайте обратного удара заготовки.

При пилении круглых заготовок закрепляйте заготовку от проворачивания. При пилении больших заготовок применяйте соответствующие вспомогательные средства для опоры.

Следите за тем, чтобы все заготовки были надежно закреплены во время работы, и было обеспечено их безопасное движение.

Нельзя торцевать слишком маленькие заготовки.

Никогда не удерживайте заготовку просто руками.

Никогда не хватайтесь за вращающийся пильный диск.

Следите за тем, чтобы отпиленный материал не был захвачен зубьями пильного диска и отброшен вверх.

Отпиленные, закрепленные заготовки удаляйте только при выключенном моторе и полной остановке пильного диска.

Следите за тем, чтобы вентиляционные пазы мотора были всегда чистыми и открытыми.

Устанавливайте пилу таким образом, чтобы оставалось достаточно места для обслуживания и для подачи заготовок.

Обеспечьте хорошее освещение.

Следите за тем, чтобы пила была надежно закреплена на ровной поверхности.

Следите за тем, чтобы электропроводка не препятствовала рабочему процессу и, через нее нельзя было споткнуться.

Держите рабочее место свободным от посторонних предметов.

Не оставляйте без присмотра включенный станок, всегда выключайте его, прежде чем покинуть рабочее место.

Не используйте пилу во влажных помещениях, не оставляйте её под дождем.

Не используйте станок вблизи горючих жидкостей или газов. Обычное искрение щеток может привести к возгоранию.

Следите за соблюдением мер по противопожарной безопасности, например наличие огнетушителя на рабочем месте.

Следите за тем, чтобы не образовывалась большая концентрация пыли – всегда применяйте соответствующую вытяжную установку. Древесная пыль может быть взрывоопасной и опасной для здоровья. Перед работой удалите из заготовки гвозди и другие иородные тела.

Необходимо соблюдать указания о мин. и макс. размерах заготовок.

Не перегружайте пилу – она будет лучше и дольше работать, если Вы будете применять её в пределах её мощности.

Стружку и части заготовок удаляйте только при выключенном станке.

Работы по электрике станка должны выполняться только электриками.

Удлинительный кабель всегда отматывайте от барабана полностью.

Немедленно заменяйте поврежденный сетевой кабель.

Никогда не используйте пилу, если возникли проблемы с выключателем.

Все работы по установке, монтажу, чистке должны производиться только после отключения пилы из эл. сети.

Нельзя применять пильные диски из быстрорежущей стали (HSS).

Поврежденные диски немедленно замените.

3.1. ВНИМАНИЕ опасности

Даже при правильном использовании пилы остаются приведенные ниже опасности.

Опасность ранения свободно вращающимся пильным диском.

Опасность из-за излома пильного диска.

Опасность ранения отлетевшими частями заготовок.

Опасность от шума и пыли. Обязательно надевайте средства личной защиты (защита глаз, ушей и дыхательных путей).

Применяйте вытяжные установки!

Опасность поражения электрическим током, при неправильной прокладке кабеля. **3.2. Уровень шума**

Значения определяют согласно стандарту EN 1807:1999 (Коэффициент погрешности измерения 4 dB)

Уровень мощности звука (согласно EN 3746): холостой ход – 101,5 dB(A); Уровень звукового давления (согласно EN 11202):

холостой ход – 88,7dB(A) Приведенные значения относятся к уровню издаваемого шума и не являются необходимым уровнем для безопасной работы.

4. ОПИСАНИЕ ПИЛЫ

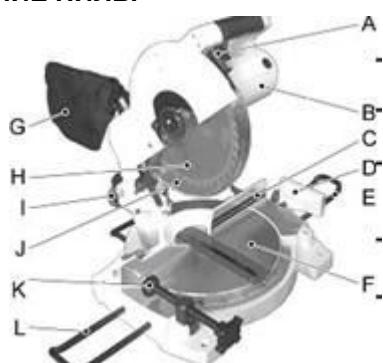


Рис. 1

- A деблокирующий выключатель
- B корпус мотора
- C упор для заготовки
- D ограничитель по длине E, L удлинители
- F стол пилы
- G мешок для сбора опилок
- H пильный диск
- I поворотный зажим
- J защитный кожух пильного диска
- K зажим заготовки

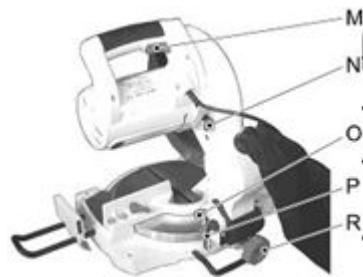


Рис. 2

- M рукоятка с выключателем
- N блокировочный выключатель привода пилы
- O блокировочный штифт головки пилы
- P шкала поворота
- R зажим поворота

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

5.1. Транспортировка и установка

Установка пилы должна производиться в закрытых помещениях, при этом достаточно условий обычной столярной мастерской.

Поверхность, на которой устанавливается пила, должна быть достаточно ровной и способной выдерживать нагрузки. При необходимости пилу можно жестко закрепить на устанавливаемой поверхности.

По соображениям упаковки пила поставляется не полностью смонтированной.

5.2. Монтаж

Общие указания

Перед проведением монтажно-наладочных работ отключите станок от эл. сети!

Удалите защитную смазку от ржавчины с помощью мягких растворителей.

Установите станок на плоскую поверхность.

Монтаж удлинителей

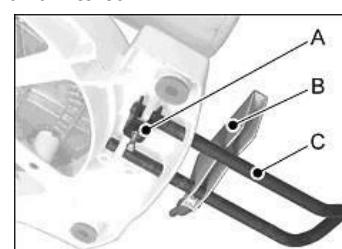


Рис. 3

Упор для резки по длине (B, Рис. 3) передвиньте на желаемое место.

Удлинители (C) с жестяными хомутами (A) прочно зажать на основании пилы.

Монтаж мешка для сбора опилок (G, Рис.1)

Для выбрасываемых из под пилы опилок применяйте прилагаемый к пиле мешок (G, рис. 1).

Мешок для сбора опилок может быть закреплен на задней стороне защитного кожуха пилы, для чего нажимаются оба крепления на мешке.

К этому месту может быть также подсоединен пылесос.

Разблокировка головы пилы

Торцовочная пила поставляется обычно с заблокированной головкой пилы.

Штифт для блокировки головки пилы (O, Рис.2) может быть вытащен. После этого медленно передвиньте

головку пилы вверх. Во время транспортировки голова пилы должна быть снова заблокирована.

Монтаж пильного диска

Замена пильного диска должна производиться только при отключённом эл. питании.

Пильный диск должен соответствовать указанным техническим характеристикам.

Перед установкой пильного диска проверяется на наличие повреждений (трещин, поврежденных зубьев, изгиба). Не применяйте поврежденные диски.

Следите за тем, чтобы зубья диска были направлены в направлении пиления (вниз).

При обращении с пильным диском надевайте подходящие защитные перчатки.

Снимите защитный кожух диска пилы, для чего освободите оба винта (A, Рис. 4) на стороне защитного кожуха и отведите защитный кожух вверх (Рис. 5).

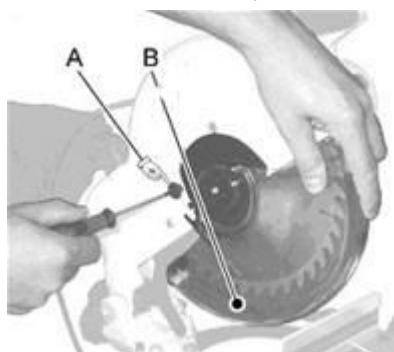


Рис. 4

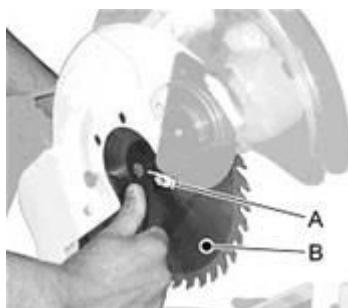


Рис. 5

Разблокируйте вал пилы с помощью клавишного блокировочного выключателя вала пилы (A, Рис. 5) и освободите прижимной винт пильного диска (A, Рис. 4), применяя для этого гаечный ключ.

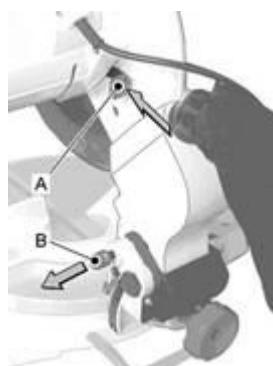


Рис. 6

Снимите пильный диск и замените его (B, Рис. 6), причем зубья должны быть направлены по направлению стрелки на защитном кожухе.

Перед тем как установить пильный диск очистите фланцы.

Снова установите наружный фланец в его рабочее положение и затяните с помощью гаечного ключа прижимной винт.

Установите защитный кожух пильного диска из полимерного материала и закрепите его обоими винтами.

5.3. Подключение к электрической сети

Подсоединение к сети со стороны клиента, а также применяемые удлинители должны соответствовать тех. требованиям.

Напряжение сети и частота должны соответствовать рабочим параметрам, указанным на фирменной табличке.

Установленное изготовителем защитное устройство должно быть рассчитано на 10 А.

Подключение и ремонт электрического оборудования разрешается проводить только квалифицированным электриком.

5.4. Пуск в эксплуатацию

Пила включается нажатием выключателя на рукоятке: как только выключатель отпускается, происходит остановка пилы.

6. РАБОТА ПИЛЫ

Внимание

Всегда принимайте во внимание указания по технике безопасности и придерживайтесь действующих правил.

Перед каждой распиловкой проверяйте сначала состояние пильного диска.

Работайте только с острым и неповрежденным пильным диском!

Предохраняйте заготовки от проворачивания вследствие давления пильным диском.

Убедитесь в том, что защитный кожух пильного диска стоит в правильном положении, прежде чем Вы начнете работу на торцовочном станке.

Торцовочная пила включается с помощью выключателя на внутренней стороне рукоятки (M, Рис. 2).

Диск пилы должен набрать полное число оборотов, прежде чем Вы начнете работу на станке.

Сдвиньте блокировочный выключатель (A, Рис. 1) в сторону и нажмите голову пилы медленно и равномерно вниз.

После окончания пиления голова пилы снова должна быть возвращена в исходное положение.

Правильное рабочее положение

Становитесь перед пилой лицом к направлению распила.

Обращение с заготовкой

Для торцовки длинных заготовок необходимо использовать роликовые опоры.

Во время торцовки заготовка должна бытьочно прижата зажимом к упору для крепления заготовки.

Торцевание профилей

Торцовка угловков является возможной. Они должны пилиться так, чтобы полотно пилы всегда контактировало с наименьшим поперечным профилем (Рис. 7).

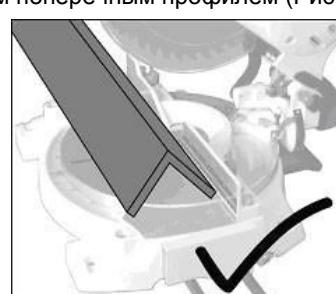


Рис. 7

Такая операция является потенциально опасной (Рис.8).

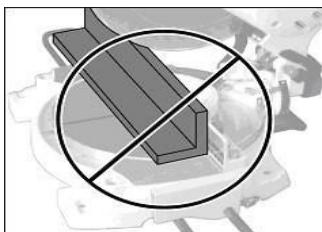


Рис. 8

Торцовка кривых заготовок

Кривые или изогнутые заготовки должны быть установлены так, чтобы точка распила заготовки упиралась в упор для заготовки (Рис. 9).

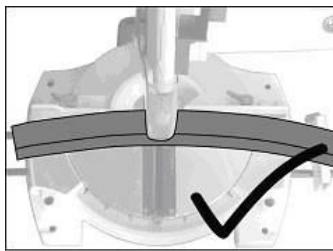


Рис. 9

Такая операция является потенциально опасной (Рис. 10).

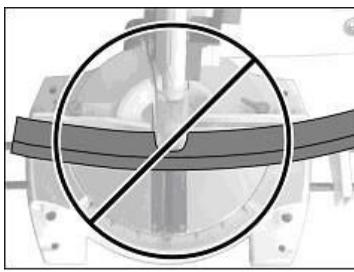


Рис. 10

Торцевание под углом

Голова пилы может быть плавно установлена для пиления под углом от 0° до 45°.

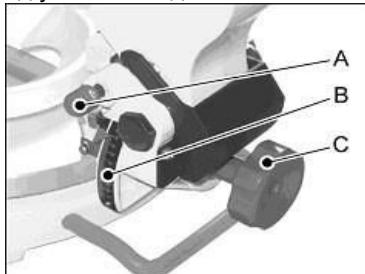


Рис. 11

Перед торцовкой под углом поворотная рукоятка (С, Рис. 11) на обратной стороне пилы должна быть ослаблена.

Поверните голову пилы влево в желаемое положение в соответствии со шкалой (В).

Перед началом пиления снова затяните голову пилы поворотной рукояткой (С).

Наклонный распил

Голова пилы может быть плавно установлена под углом от -46° до +46°.

Обе зажимных рукоятки сзади упора для заготовки должны быть ослаблены.

Голова пилы может быть установлена в положение под желаемым углом. Снова зажмите обе рукоятки, прежде чем Вы начнете работу пилой.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Общие указания

Перед работами по техническому обслуживанию и очистке, пила должна быть предохранена от непроизвольного включения. Отключите от эл. сети!

Подключение и ремонт электрического оборудования разрешается проводить только квалифицированным электрикам.

Учитывайте, что строгальные ножи, обрезиненные валы привода движения заготовки, плоские, поликлиновые, клиновые и другие ремни, а также цепи, используемые в конструкции станка, относятся к деталям быстро изнашивающимся (расходные материалы) и требуют периодической замены. Гарантия на такие детали не распространяется. Защитные кожуха, отдельные детали из пластика и алюминия, используемые в конструкции станка, выполняют предохранительные функции. Замене по гарантии такие детали не подлежат.

Производите очистку пилы через равномерные отрезки времени. Немедленно заменяйте поврежденные защитные устройства.

Коллекторные щётки

Контролируйте состояние щёток после 40 часов работы. При длине щётки менее 3 мм ее необходимо заменять. Угольные щётки относятся к быстро изнашивающимся деталям и на них не распространяются гарантийные обязательства компании.

Пильные диски

Уход за пильными дисками должен быть поручен только обученному персоналу.

Применяйте только заточенные пильные диски.

Очистка

Очистка корпуса пилы должна производиться регулярно с помощью мягкой тряпки, в основном после каждого использования пилы.

Очищайте вентиляционные прорези от пыли и грязи.

Удаляйте грязь с помощью мягкой тряпки, смоченной мыльным раствором. Не применяйте растворители.

8. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

мотор не работает

*нет тока – проверить соединительные провода и предохранитель;

*дефект мотора, выключателя или кабеля – вызвать электрика;

сильные вибрации пилы

*пила стоит неровно – выровнять пилу; *поврежден диск пилы – немедленно заменить пильный диск;

*угол распила не соответствует 90° – неправильно установлен поворотный упор;


*неправильно установлен упор для заготовки – плохое качество поверхности распила;

*выбран неподходящий пильный диск – пильный диск загрязнен смолой;

*затупились зубья пильного диска – неоднородная заготовка;

*слишком большое усилие подачи пилы – не перегружайте пилу при обработке.

Чертеж

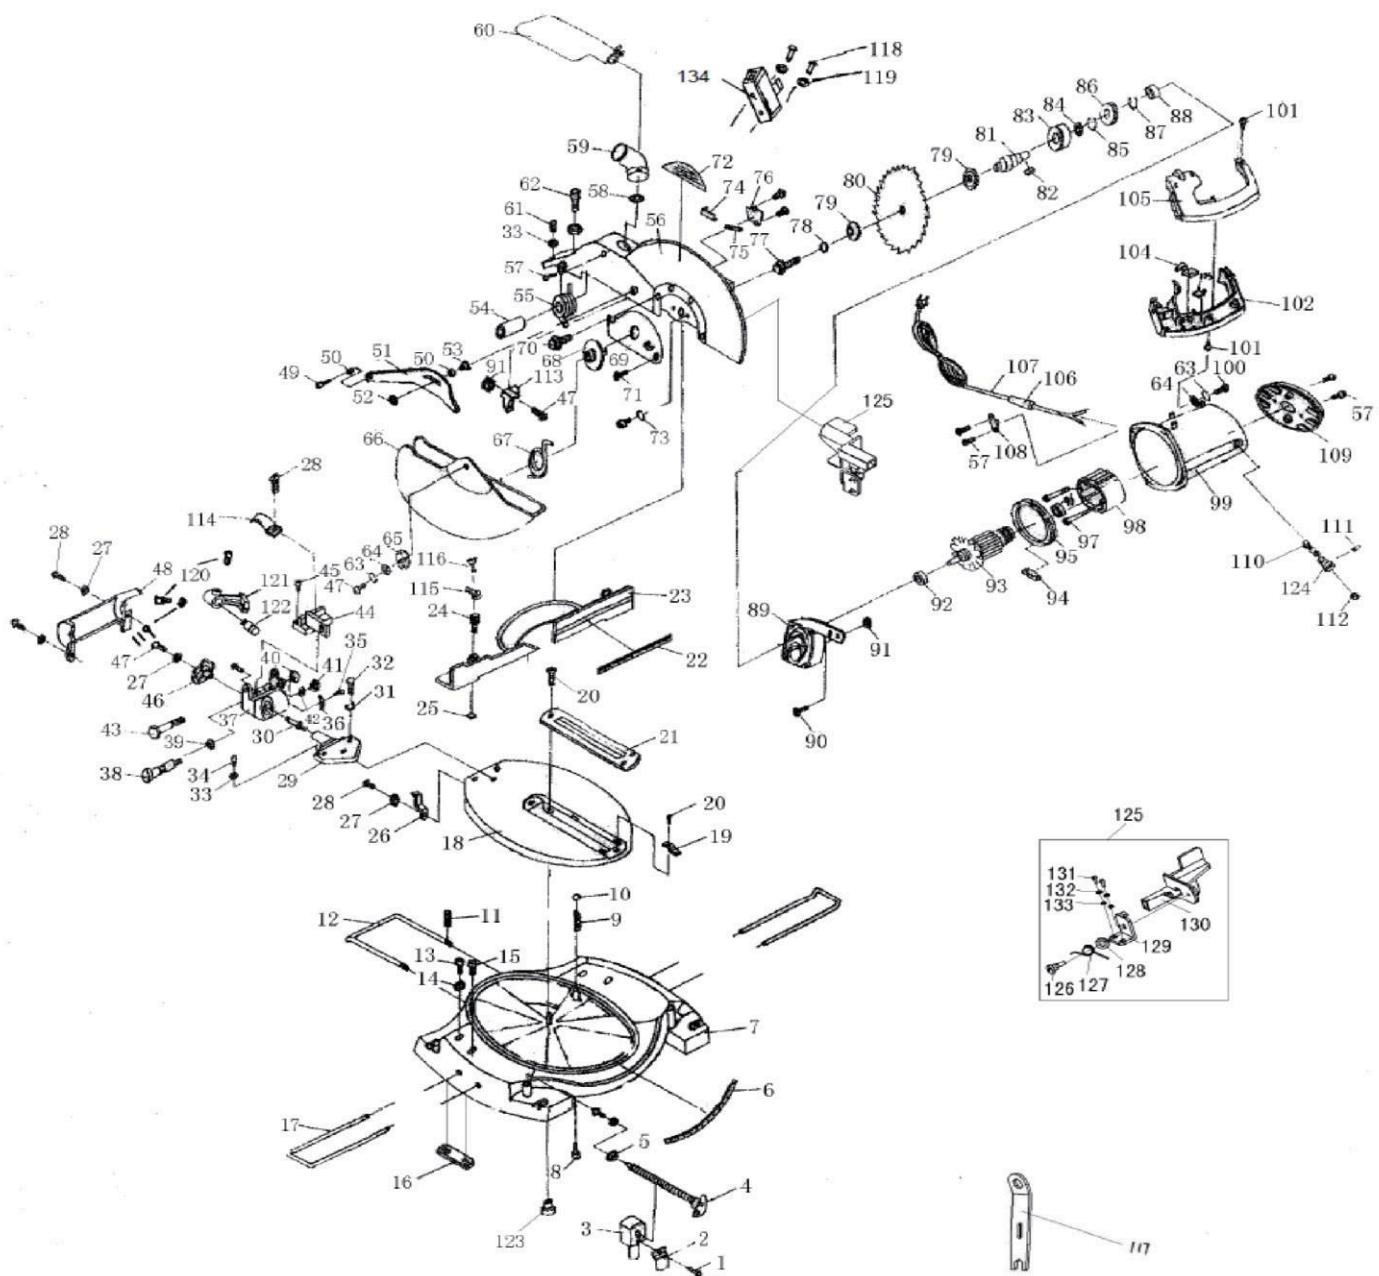

Список деталей

№	Обозначение	Размер	Кол-
1	Винт	M5x8	1
2	Крепёжный уголок		1
3	Гайка		1
4	Шток-зажим		1
5	Зажим		1
6	Шкала		1
7	Основание		1
8	Винт	M10x1	1
9	Пружина		1
10	Стальной шарик	Ф8	1
11	Пружина	Ф3x20	1
12	Подпорка		1
13	Винт	M6x30	2
14	Плоская шайба	6	2
15	Винт	M6x12	2
16	Соединительная пластина		1
17	Расширение стола		1
18	Рабочий стол		1
19	Указатель		1
20	Болт	M4x8	4
21	Вставка стола		1
22	Шкала		1
23	Направляющая		1
24	Винт		2
25	Упорная пластина		2
26	Угловой указатель		1
27	Плоская шайба	5	1
28	Винт	M5x8	1
29	Крепление		1
30	Шток		1
31	Шайба	Ф8	3
32	Винт	M8x25	3
33	Гайка	M6	2
34	Винт	M6x20	2
35	Пружина	Ф2x3	2
36	Угловая шкала		1
37	Узел		1
38	Ось		1
39	«О» – образное уплотнительное	6.7x1.	1
40	Ручка		1
41	Гайка	M16	1
42	Плоская шайба		1
43	Ось		1
44	Зажим		1
45	Винт	M6x15	2
46	Ручка		1
47	Винт	M5x12	2
48	Кожух ручки		1
49	Винт		1
50	Втулка		2

51	Толкатель		1
52	Гайка	M6	1
53	Винт	В	1
54	Втулка	В	1
55	Пружина-ограничитель		1
56	Кожух пильного диска		1
57	Винт	ST4.2x	1
58	Кольцо		1
59	Вытяжной штуцер		1
60	Мешок для сбора пыли		1
61	Винт	M6x20	1
62	Винт	M10x4	1
63	Шайба	5	1
64	Плоская шайба	5	1
65	Прижимная пластина		1
66	Кожух пильного диска		1
	Кожух пильного диска в сборе		
67	Пружина-ограничитель	В	1
68	Крепёжная пластина	A	1
69	Крепёжная пластина	B	1
70	Винт		1
71	Винт	C	1
72	Этикетка		1
73	Шайба	6	4
74	Крепёжная пластина		1
75	Замковая пружина		1
76	Прижимная пластина		1
77	Винт		1
78	Шайба		1
79	Шплинт		2
80	Пильный диск	Ф254x	1
81	Ось		1
82	Шпонка	5x10	1
83	Подшипник	6304-	1
84	Шайба		1
85	Кольцо	Ф20	1
86	Зубчатое колесо		1
87	Кольцо	Ф6	1
88	Смазывающаяся втулка		1
89	Крышка		1
90	Винт	M5x10	4
91	Гайка		1
92	Подшипник	6200-	1
93	Ротор		1
94	Прижим		1
95	Кольцо		1
96	Подшипник	6201	1
97	Винт	M5x70	2
98	Статор		1
99	Корпус двигателя		1
99A	Двигатель и шестерня в сборе		1

100	Винт	M5x25	4
101	Винт	ST4.2x	5
102	Кожух ручки снизу		1
103	Конденсатор		1
104	Выключатель		1
105	Кожух ручки сверху		1
106	Втулка		1
107	Соединение		1
108	Зажим электрического провода		1
109	Защитная пластина двигателя		1
110	Щётка		2
111	Винт	M5x10	2
112	Шляпка щётки		2
113	Кожух		1
114	Кожух пружины ограничителя		1
115	Ручка		1
116	Винт	M4x8	1
117	Ключ		1

118	Винт	M4x12	2
119	Плоская шайба	4	3
120	Винт	M4x15	2
121	Держатель указателя		1
122	Световой указатель реза		1
123	Прорезиненные ножки		4
124	Щеткодержатель		2
125	Фиксатор защиты пильного диска		1
126	Винт		1
127	Торсионная пружина		1
128	Шайба		1
129	Опорная пластина		1
130	Фиксатор		1
131	Винт	M4X8	2
132	Шайба	4	2
133	Плоская шайба	4	2
134	Батарейный отсек		1

We R.SUPPLY Development